

МОНТАЖ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ

Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции



ГАРАНТИЯ

Установка приобретенного оборудования должна производиться сертифицированными электриками. Правильная установка оборудования требует точного соблюдения инструкции по монтажу, которая всегда должна быть под рукой. Продавец не предоставляет гарантии в связи с ущербом, выявленным после покупки товара, за исключением случаев, когда ущерб является следствием некачественного сырья или дефекта при производстве товара. В любом случае, срок действия гарантии со стороны продавца ограничивается одним (1) годом, и покупатель может по своему усмотрению потребовать замены товара или возврата суммы, уплаченной за приобретенный товар. Любой другой ущерб продавцом не возмещается. Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на покраску карнизов или отделку интерьера.

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25° С. Перед установкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли размеры и орнамент заказанным артикулам.

Внимание! Возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев от Orac n.v

Decofix Pro — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

Decofix Hydro — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.

Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

При монтаже изделий ОРАК используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить саморезами или прибить гвоздями.

Подготовка поверхностей:

1. Удалите с поверхностей старые обои, грязь и пятна. В случае, если поверхности были окрашены, необходимо удалить с поверхностей всю краску.
2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие поверхности. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.
6. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения должна быть не более 40%.
7. Монтаж следует осуществлять только в сухих помещениях при комнатной температуре 18-25° С.
8. Монтаж изделий проводится непосредственно на грунтованную поверхность.



Светодиодный модуль
(неяркий люмен)

IL004-001

26 x 2 x 1,5 см



IL004-002

114,5 x 2 x 1,5 см



Светодиодный модуль
(яркий люмен)

IL004-006

26 x 2 x 1,5 см



IL004-007

114,5 x 2 x 1,5 см




Соединительный провод

IL004-004

L: 12,5 см

IL004-005

L: 100 см

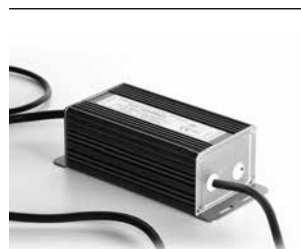


Трансформатор (влагостойкий)
и шнур питания с евровилкой


IL004-003

15 x 6,8 x 5 см




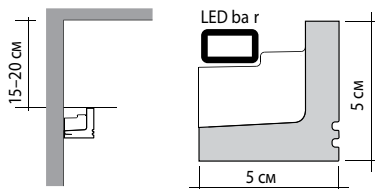



C361

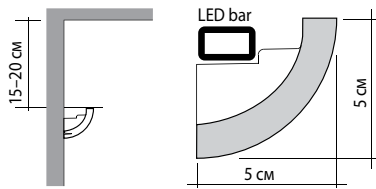


C362/C363

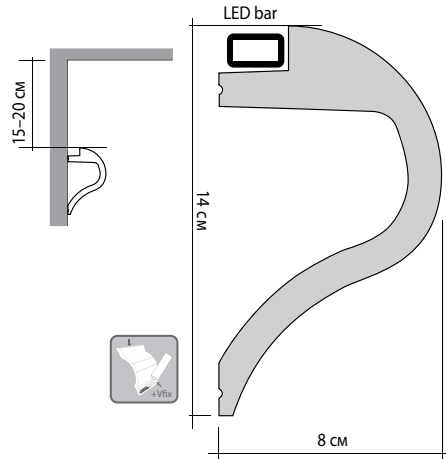


C364

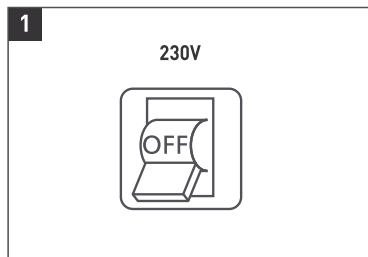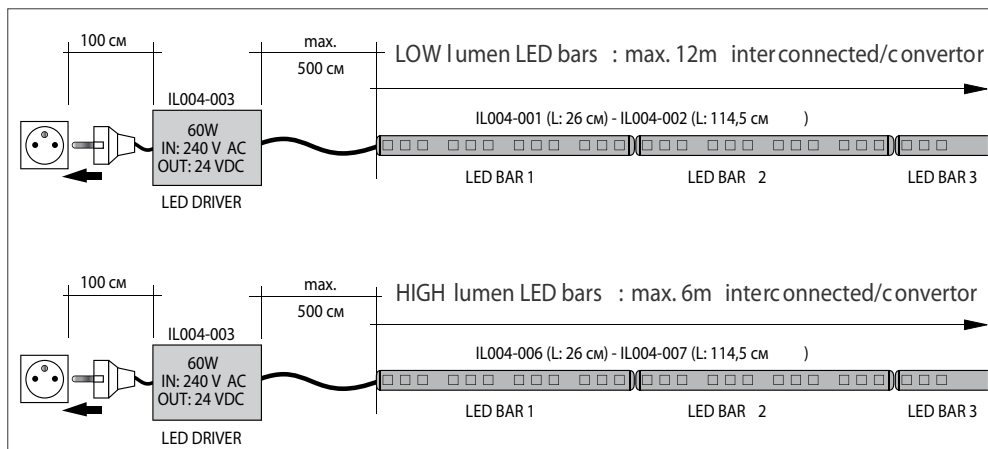


1 Отключите напряжение.

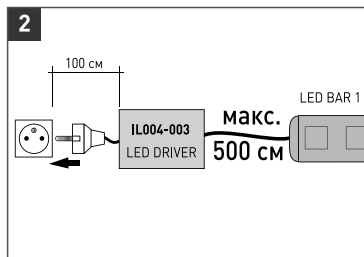


2 Необходимо заранее спланировать расположение электропроводки/электрической розетки.

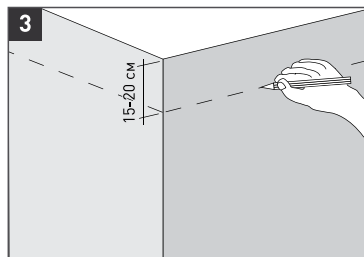


3 Сделайте разметку с помощью отвеса или уровня в том месте, где планируется установка изделия. Идеальное расстояние между верхней частью короба и потолка – 15-20 см.

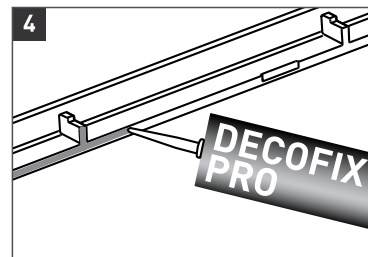


4 Равномерно нанесите монтажный клей «Decofix Pro» на обратную сторону изделия.

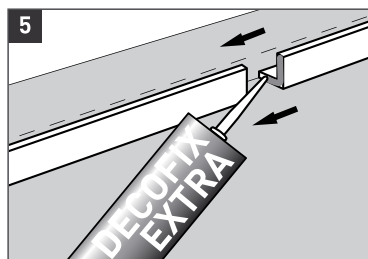


друг к другу. Места стыков зафиксируйте скобами при помощи мебельного степлера. Следуйте общей инструкции по монтажу карнизов и молдингов.

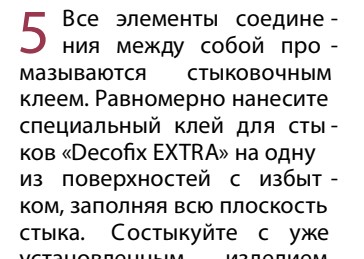



5 Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем. Равномерно нанесите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на одну из поверхностей с изытом, заполняя всю плоскость стыка. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия

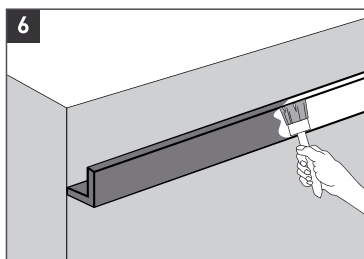

6 Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски.

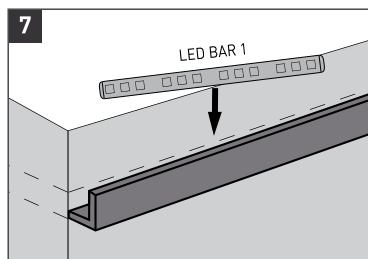


7 После этого светильники могут быть установлены внутри карнизов. Установите первый светильник рядом с источником электропитания.

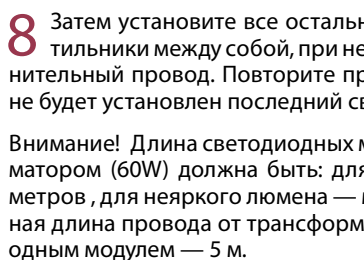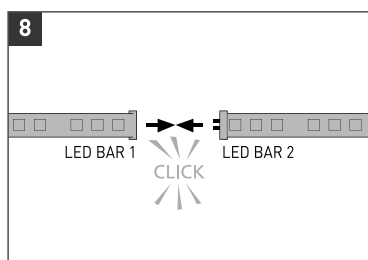

8 Затем установите все остальные светильники. Соедините светильники между собой, при необходимости используйте соединительный провод. Повторите предыдущие шаги до тех пор, пока не будет установлен последний светильник!

Внимание! Длина светодиодных модулей соединенных с трансформатором (60W) должна быть: для яркого люмена — максимум 6 метров, для неяркого люмена — максимум 12 метров. Максимальная длина провода от трансформатора до соединения со светодиодным модулем — 5 м.

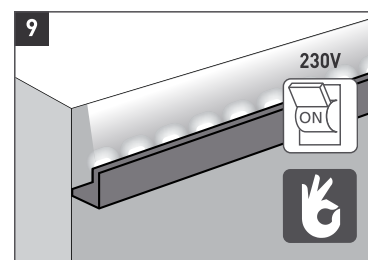

9 Подключите светильники через трансформатор с помощью шнура питания к электросети.